


















OPTIONALES ZUBEHÖR

MULTIFUNKTIONS- MESSGERÄTE									
MODELLE	HT96U	HT97U	HT98U	HP30C2	HP30C3	HP30D1	HTFLEX 3003	HTFLEX 33	F3000U
GSC57	•	•		•	•		•		
GSC60	•	•	•	•	•	•			
I-V400W / I-V500W									
COMBI G2 · COMBI G3	•	•	•	•	•				
COMBI420	•	•		•	•				
COMBI419	•	•		•	•				
SPEED418									
M72	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)				
M73	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)				
M74	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)				
M75	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)				
JUPITER, NEPTUNE NEU	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)				•
MERCURY	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)				•
ISO410									
PQA820***	•	•	•	•	•	•			
PV CHECKs	•	•	•	•	•				
FULLTEST3	•								
SOLAR300N	•	•	•	•	•	•		•	
SOLAR I-Ve	•	•	•			•			
PQA823	•	•	•	•	•	•			
PQA824	•	•	•	•	•	•			
VEGA78	•	•	•	•	•	•			

(*) Mit als optional erhältlichem Zubehör **NOCANBA**; (A) Mit als optional erhältlichem Zubehör **ABNACON** (**) Zange nur bedingt für Leistungsmessung geeignet. (***) ACONBIN Adapter für Verbindung zu PQA820 erforderlich (siehe Seite 125)

OPTIONALES ZUBEHÖR













ZANGEN UND MULTIMETER								
MODELLE	T10	TK107	TK108	TK109	TK110	TK111	B80	SP6085
HT 211	•	•	•	•	•	•	• (*)	
JUPITER, NEPTUNE NEU								•
HT710, HT712								
HT4020, HT4022							• (*)	
HT9012, HT9019, HT9020							• (HT9012)	•
HT9021, HT9014, HT9015	•	•	•	•	•	•	•	• (HT9021)
HT8100								•
HT60er Serie + MERCURY	•	•	•	•	•	•		•
Ironmeter							• (*)	
HT6, HT8, HT9								•

(**) Nur HT63, HT64, MERCURY

OPTIONALES ZUBEHÖR

								
HT4003	HT4006	HT4005N	IMP57	PR400	TOPVIEW	REM38	REM3-REM8	Sicherung PV2A
• (**) (A)	• (**) (A)	•	•					
	• (**) (A)	•	•	•	•			
								•
• (**) (A)	• (**) (A)	•	•	•	•			
• (**) (A)	• (**) (A)	•	•	•	•			
• (A)	• (**) (A)	•	•					
			•	•				
•	•	• (*)						
•	•	• (*)						
•	•	• (*)						
	•	• (*)				•	•	
•	•	• (*)						
•	•	• (*)						
				•				
		•						
	• (**)	•						•
			•					
								•
• (**) (A)	• (**) (A)	•						
• (**) (A)	• (**) (A)	•						
• (**) (A)	• (**) (A)	•						

OPTIONALES ZUBEHÖR

											
4413-2	606-IECN	P710EU	P711EU	PR9	HT4006	F3000U	SICHERUNG B44	SICHERUNG ASO.5A	SICHERUNG AS10A	SICHERUNG SBO.8A	SICHERUNG SB10A
•	•							•	•		
• (*)	•				•	•					
	•	• (*)	• (*)								
• (*)	•										
• (*)	•										
•	•						•				
•	•				• (**)	• (**)				•	•
• (*)	•							•	•		
				•							

Ein komplettes Angebot für alle messtechnischen Erfordernisse. Die flexiblen und nicht flexiblen Zangen für die Strommessung bis 3000 A AC sowie die Sonden für die Helligkeits-, die Temperatur- und die Feuchtigkeitsmessung haben alle einen Spannungsausgang mit maximal 1 V AC. Diese Adapter können mit jedem entsprechend ausgelegten Gerätetyp, Präzisionsmultimeter, Aufzeichnungsgerät und Datenlogger benutzt werden.

HT4003 · ZANGE FÜR AC



Messbereich: 1 ÷ 400 A
Präzision: ±1,5 % Ablesung +0,5 A
Ausgangssignal: 400 mV AC
Überspannungskategorie: CAT III 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 30 mm
(Zange bedingt für Leistungsmessung geeignet.)

HT4004 · ZANGE FÜR AC/DC 10-100 A



Messbereich: 0,1 ÷ 10 A und 1 ÷ 100 A
Präzision DC: ±1,5 % Ablesung +0,01 A
Präzision AC: ±2,0 % Ablesung +0,5 A
Max. Kabeldurchmesser: 30 mm
Anschluss: Hypertac Stecker
(Zange bedingt für AC Leistungsmessung geeignet.)

HT4005N · MINI-STROMZANGE AB 5 mA BIS 100 A AC



2 Messbereiche: 5 A und 100 A AC
Präzision: ±1 % vom Messwert
Ausgangssignal: max. 1 V AC
Überspannungskategorie: CAT IV 300 V
Max. Kabeldurchmesser: 30 mm
Anschluss: Hypertac Rundstecker

HT4006 · ZANGE FÜR AC/DC 40 A/400 A



Messbereich: 0,1 ÷ 40 A und 1 ÷ 400 A
Ausgangssignal: 10 mV/A und 1 mV/A
Genauigkeit: ±/ 2,5 %, TRMS
Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA
Überspannungskategorie: CAT IV 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 30 mm
Anschluss: 1 m Kabel mit Bananenbuchsen

HT4005K · STROMWANDLER 200 A AC



Messbereich: 0,1 A ÷ 200 A AC
Ausgang (max.): 1 V AC bei 200 A
Genauigkeit: ±(0,5 % Anz +20 mA)
[45-65 Hz] / ±(2 % Anz +40 mA)
[40 Hz-45 Hz, 65 Hz - 3 kHz]
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Max. Leiterdurchmesser: 40 mm
Anschluss: Hypertac Stecker

HT98U · ZANGE FÜR AC/DC 1000 A



Messbereich: 1 ÷ 1.200 A
Präzision: ±(1,0 % Ablesung +0,5 A)
Ausgangssignal: 1 V AC/DC
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 52 mm
Anschluss: Hypertac Stecker

HT97U / HT96U · ZANGE FÜR AC



Messbereiche: 10/100/1000 A (HT97U)
Messbereiche: 1/100/1000 A (HT96U)
Präzision: 1,0 % Ablesung
Ausgangssignal: 1 V AC
Überspannungskategorie: CAT III 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 54 mm
Max. Schienenabmessungen:
35 x 35 mm oder 50 x 12 mm

HP30D1 (H20.3C) · ZANGE FÜR DC



DC Stromwandler, Ausgang 1 mV/1 A
Messbereich 1 A bis 1.400 A DC,
für Kabeldurchmesser bis 83 mm,
Stromschienen 100 x 53 mm bzw.
127 x 43 mm

HP30C2 / HP30C3 · ZANGE FÜR AC



Messbereiche: 200 / 2000 A (HP30C2),
3000 A (HP30C3)
Präzision: 0,5 % Ablesung
Ausgangssignal: 1 V AC
Überspannungskategorie: CAT III 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 70 mm
Max. Schienenabmessungen:
100 x 46 mm oder 126 x 35 mm

F3000U FLEXIBLER STROMWANDLER



Flexibler Wandler für die Messung von Strömen von 0,01 bis 3000 A AC
3 Messbereiche von 30A/300A/3000 A AC
Ausgangssignal: 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A
Genauigkeit: ±/ 3 % + 5 mV, TRMS
Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA
Überspannungskategorie: CAT IV 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 110 mm
Anschluss: 1 m Kabel mit Bananenbuchsen

HT-FLEX33 / FLEX35 FLEXIBLE STROMWANDLER




Flexible Stromwandler für die Messung von AC Strömen nach dem Rogowski-Prinzip bis 3000 A ohne externe Steuerlogik.
Messbereiche: 1000 / 3000 A bzw. 300 A / 3000 A beim PQA oder Solar300N
Genauigkeit: ±/ 1,0 % Ablesung
Überspannungskategorie: CAT IV 600 V
FLEX 33: max. Kabeldurchmesser: 174 mm
FLEX 35: max. Kabeldurchmesser: 274 mm

HT-FLEX3003 FLEXIBLER STROMWANDLER



HTFLEX3003 ist ein Set mit 3 flexiblen Wandlern zur Messung von AC nach dem Rogowski-Prinzip bis 3000 A / 1000 A
Leistungen: 300 / 3000 A (HTFLEX3003)
Präzision: ±1,0 % Ablesung
Länge des isolierten flexiblen Kopfes: 610 mm
Überspannungskategorie: CAT III 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 174 mm

SONDEN TYP K	TK107	TK108	TK109	TK110	TK111
Anwendungen:	Temperaturen Luft und Gas	Innentemperaturen von Flüssigkeiten und halbfesten Substanzen	Innentemperaturen flüssige, feste Substanzen, Obst, Lebensmittel usw.	Temperaturen der Oberflächen	Temperaturen der Oberflächen mit Spitze bei 90° fix
Sonden:	Thermoelement „K“	Thermoelement „K“	Thermoelement „K“	Thermoelement „K“	Thermoelement „K“
Betriebstemperatur:	-40 ÷ 800 °C	-40 ÷ 800 °C	-40 ÷ 800 °C	-40 ÷ 400 °C	-40 ÷ 400 °C
Ansprechzeit:	4 s	4 s	4 s	4 s	4 s
Präzision bei 100 °C:	±2.2 Ablesung (gem. IEC 584)	±2.2 Ablesung (gem. IEC 584)	±2.2 Ablesung (gem. IEC 584)	±2.2 Ablesung (gem. IEC 584)	±2.2 Ablesung (gem. IEC 584)

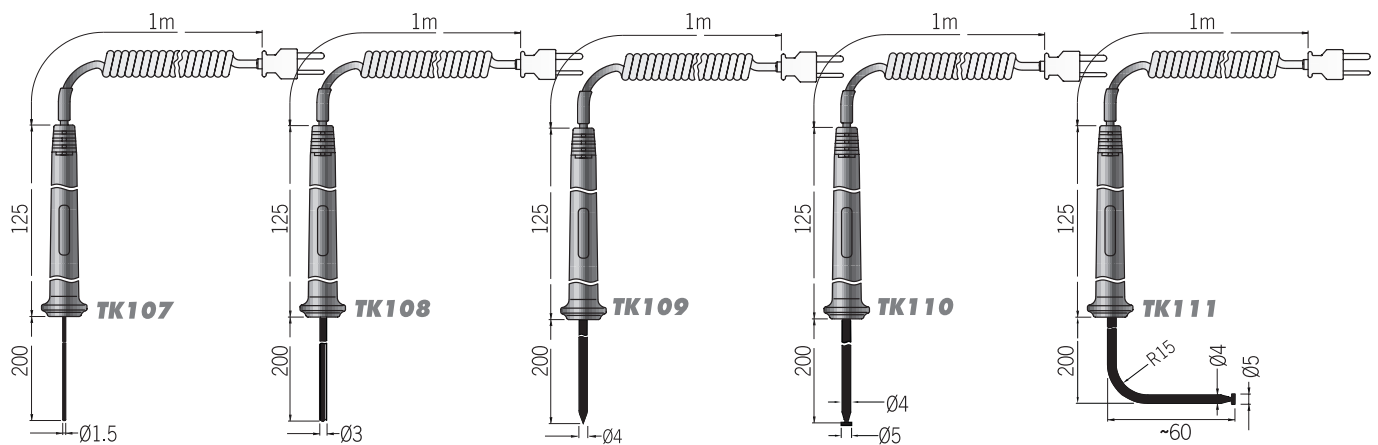

SP-0400



Tragegurt/ Arbeitstasche für Combi 400er Serie, PQA, Solar und I-V400w

SP-0500



Gummiolster mit integrierten Ösen und Tragegurt zum freihändigen Arbeiten mit den Messgeräten der Combi Serie

VA500



robuster Schutzkoffer

PR400



- START/STOP Taste ermöglicht die Durchführung bzw. das Beenden der Messung, ohne das Messgerät selbst bedienen zu müssen.
- Aktiv bei der Niederohmmessung, Isolationsmessung, RCD-Test, Schleifenimpedanzmessung, Drehfeldrichtungsmessung
- Verfügbar bei den Modellen COMBI G2, COMBI G3, COMBI419, COMBI420, ISO410, SPEED418 und GSC60

HT-SORTIMO L-BOXX



Professioneller Systemkoffer für HT-Messgeräte

HT bietet eine komplette Palette von Messzubehör für alle Erfordernisse und Anwendungen.

DAA-16



CEE-16 A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)

DAA-32



CEE-32 A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)

BMA-16



CEE-16 A 3 Pol Messadapter (CEE 3 Pol Stecker mit 3 Anschlussleitungen)

BMA-32



CEE-32 A 3 Pol Messadapter (CEE 3 Pol Stecker mit 3 Anschlussleitungen)

SP-3ABL



1-Phasen Schuko-Adapter für Differenzstrom- oder Schutzleiterstrommessung mit Stromzange

LINE SPLITTER



Messadapter 1phasig für Strom, Spannung, Leistung, Differenzstrom, Fehlerstrom

R-PE PRÜFSTAB



Teleskopstange ausziehbar 47 cm bis 85 cm, max. Strom 2 A, CAT III 1000 V mit 4 mm Anschlussbuchse und auswechselbarer Messspitze

KIT-VAD



Adapterset zum komfortablen Spannungsabgriff (5 Magnetadapter CAT IV, 5 Klemmadapter) mit Tasche

ERDSPIESS MIT GEWINDE



Länge 42 cm, 12 mm Durchmesser, mit 4 mm Anschluss für Bananenstecker

KIT-TERR ERDKABELSATZ



4 Messleitungen (1 x 6 m grün, 1 x 6 m schwarz, 1 x 15 m rot, 1 x 30 m blau), 4 Erdspeisse

KIT TLS-5 · MESSLEITUNGSET



5 Messleitungen je 2 m, beidseitig mit stapelbarem Stecker in den Farben schwarz, rot, blau, braun, grün-gelb, CAT IV 600 V, PVC, 1 mm², max. 20 A

UNIVERSALKIT G3



Messleitungsset bestehend aus 4 Messleitungen je 2m, 4 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen CAT III 1000V, CAT IV 600V

TL-50MKT



Verlängerungsleitung 50 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel, doppelt isolierte Silikonleitung, ideal für die Isolationsmessung, sowie zur Messung von Schutz- und Potentialausgleichsleiter, Strombelastung max. 20 A, Anschluss: Ø 4 mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecker

TL-30MKT



Verlängerungsleitung 30 m, grün, auf praktischer Kabeltrommel, doppelt isolierte Silikonleitung, ideal für die Isolationsmessung, sowie zur Messung von Schutz- und Potentialausgleichsleiter, Strombelastung max. 20 A, Anschluss: Ø 4 mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecker

6009-IEC#



Feste Krokodilklemme (20 A)
für alle Messleitungen Ø 4 mm
Farben: rot oder schwarz

6007-IEC#



Flexible Krokodilklemme (6 A)
für alle Messleitungen Ø 4 mm
Farben: rot oder schwarz

4413-2



1 Paar Messleitungen
20 A / 1000 V, Länge 1,5 m
4 mm Prüfspitze
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
rot/schwarz 90°

425



Set Messleitungen
2 Messkabel Ø 4 mm Buchse
2 Sicherheitsprüfspitzen
2 Krokodilklemmen flexibel

4312-2



1 Paar Messleitungen
20 A / 1000 V, Länge 1,5 m
4 mm Prüfspitze
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
rot/schwarz

402-IEC#



Sicherheitsprüfspitze Ø 4 mm
Farben: schwarz, rot

404-IEC#



Sicherheitsprüfspitze Ø 4 mm
36 A / 1000 V
Farben: schwarz, rot, grün, blau
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

5004-IEC#




Isolierte Krokodilklemme
Ø 4 mm – max. 20 A Farben:
schwarz, rot, grün, blau

1066-IEC#



Stapelbarer Stecker Ø 4 mm
Farben: schwarz, rot, grün, blau

44100 · BASISSET FÜR DIGITALE MULTIMETER

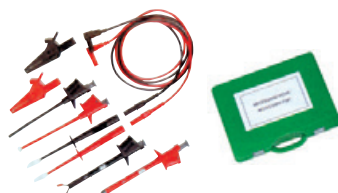

2 Messleitungen Ø 4 mm
2 Krokodilklemmen 20 A
2 Prüfspitzen
2 Krokodilklemmen flexibel
2 Krokodilklemmen fest

MAGNETADAPTER 606-IEC#



Zum komfortablen Spannungs-
abgriff bis 1000 V,
mit 4 mm Bananenbuchse
Farben: schwarz, rot, grün, blau
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

KIT-EXT25M



2 Messleitungen grün und
schwarz, je 25 m lang,
mit Sicherheitsbananenste-
ckern 4 mm, stapelbar

4717-S-IEC 100#



Sicherheitsmessleitungen mit
rückziehbarer
Spitzenkappe - Farben: rot
oder schwarz

ABNACON



Adapter Rundstecker auf
Bananenbuchse für: GSC57,
GSC53N, SIRIUS89N,
COMBI419, COMBI420,
PQA823, PQA824, Solar300N

NOCANBA



Adapter für Anschluss Strom-
wandler an Multimeter

ACONBIN



Adapter für Anschluss Strom-
wandler an PQA820